

FIX 127 Communication automatic burner control

Convotherm 4 GS/GB

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Error message: E05.0.3.x

Fehlermeldung: E05.0.3.x



Communication problem automatic burner control:

E05.0.3.1=> HL1 (Hot air 1)

E05.0.3.2=> DE (Boiler)

E05.0.3.3=> HL2 (Hot air 2)

Kommunikationsproblem Feuerungsautomat:

E05.0.3.1=> HL1 (Heißluft 1)

E05.0.3.2=> DE (Boiler)

E05.0.3.3=> (HL2 Heißluft 2)



Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: **08-2016**



Software 2.6.3, Cable routing X18 optimiced

Software 2.6.3, Kabelverlegung X18 optimiert

Service solution / Lösung im Feld:



1. Software 2.6.3 "Desensitization of communication"
[easyDial c43 = 60](#); [easyTouch 150.18 = 60](#)
2. Check cable routing X18 for CE and UL-units, see instruction 9756607 CSS-set cable X18, see table.

1. *Software 2.6.3 "Desensibilisierung der Kommunikation"*
[easyDial c43 = 60](#); [easyTouch 150.18 = 60](#)
2. *Kabelverlegung X18 überprüfen, siehe Anleitung 9756607, ggf Kabel X18 verlängern, siehe Tabelle.*



Gerät	#	Gerät	#
6.10GS	5256853	6.10GB	5256846
6.20GS	5256854	6.20GB	5256847
10.10GS	5256855	10.10GB	5256848
10.20GS	5256856	10.20GB	5256849
12.20GS	5256857	12.20GB	5256850
20.10GS	5256858	20.10GB	5256851
20.20GS	5256859	20.20GB	5256852